


リコール届出番号	外-2970	リコール開始日	令和2年1月23日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国: 英国 製作者名: ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先: ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(パワーステアリングオイルクーラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	パワーステアリングオイルクーラーにおいて、製造指示が不適切なため、ユニオンパイプ先端のパイプ抜け止め部が正しく加工されていない。そのため、高い油圧が掛かった時にホースが外れ、パワーステアリングシステムオイルが流出してステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングオイルクーラーのユニオンパイプを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動車使用者:ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。</li> <li>自動車分解整備事業者:対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。</li> <li>対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-2970のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	不明	Continental Supersports	SCBFF63W9HC065096～ SCBFF63W5HC065872 平成29年8月2日～ 平成29年11月8日	10台	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成29年8月2日～ 平成29年11月8日	計10台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

# 改善箇所説明図

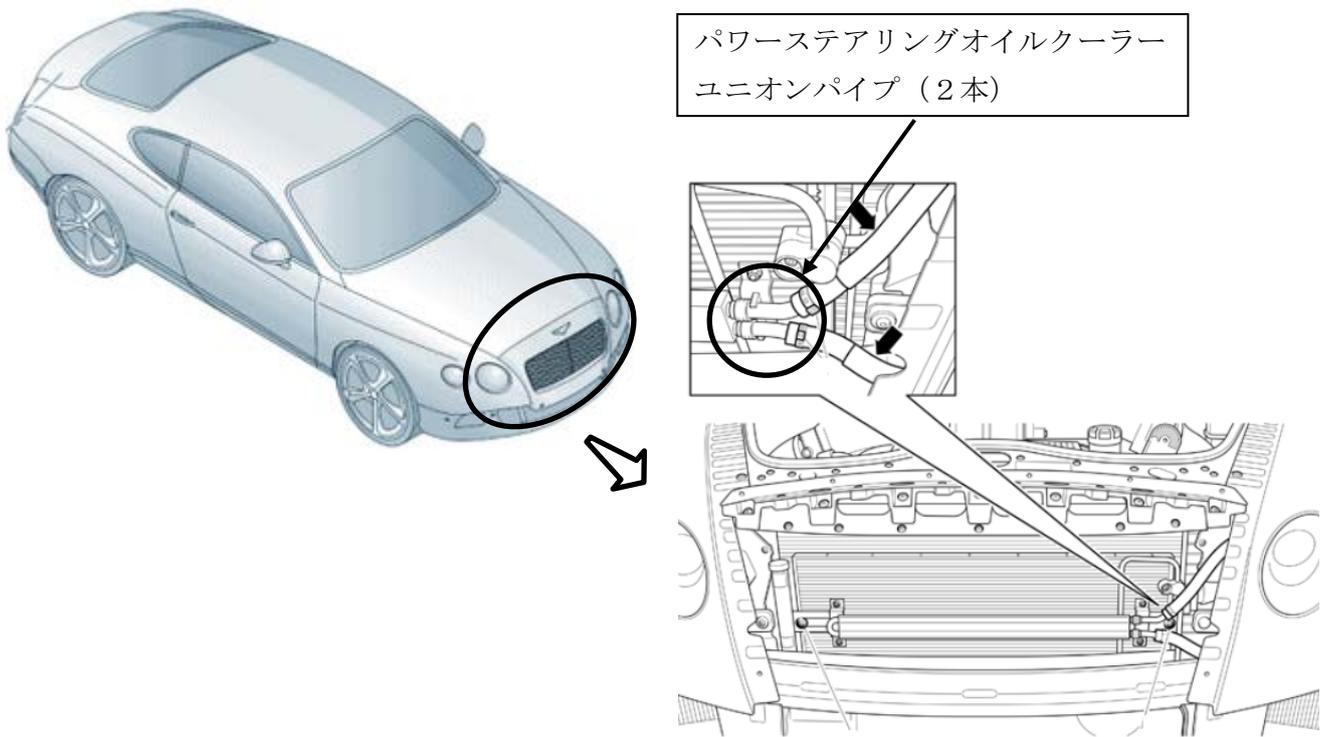

注意:  は交換する部品を示す。

## 不具合の内容

パワーステアリングオイルクーラーにおいて、製造指示が不適切なため、ユニオンパイプ先端のパイプ抜け止め部が正しく加工されていない。そのため、高い油圧が掛かった時にホースが外れ、パワーステアリングシステムオイルが流出してステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

## 改善の内容

全車両、パワーステアリングオイルクーラーのユニオンパイプを良品に交換する。

## 識別

改善後は、エンジンインテークマニホールド前方に赤色のペイントを行い識別とする。