

リコール届出日：令和4年5月19日

リコール届出番号	外-3402	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	前席シートベルト		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席において、不適切なデータ管理により、自動ロック付巻き取り機能（ALR機能）が備わっていない誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。そのため、助手席にチャイルドシートを取付けた際、適切に拘束できず、最悪の場合、車両衝突時にチャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。また、運転席においては、自動ロック付巻き取り機能（ALR機能）が備わっている誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席及び助手席のシートベルトを点検し、誤った仕様のシートベルトが装着されている場合は正しい仕様の部品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：対象台数が少なく使用者の特定が可能なため日整連発行の機関誌に掲載しない。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		



車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BBDDDB	フライングスパー W12	SCBBA53S8LC083764～SCBBA53SXNC090802 令和2年10月23日～令和3年8月27日	3	
	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S5JC069976～SCBCA13S4KC073793 平成30年8月18日～令和元年5月17日	3	
	7BA-BCCVD	コンチネンタル GT V8	SCBCF13S4NC091166～SCBCF13S4NC091166 令和3年10月6日～令和3年10月6日	1	
	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT コンバーチブル	SCBDA33S9KC073790～SCBDA33S2KC074036 令和元年5月17日～令和元年7月5日	2	
	(計4型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年8月18日～令和3年10月6日	(計9台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図



*画像は右座席（助手席）を示し、部品の点検作業は左右の座席で行う

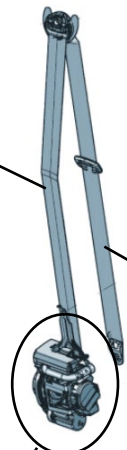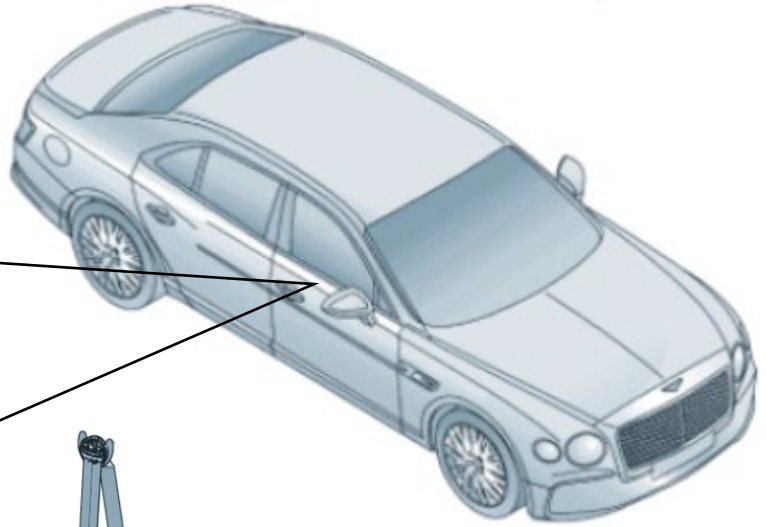

シートベルト

シートベルト巻き取り機構

基準不適合発生箇所

助手席において、不適切なデータ管理により、自動ロック付巻き取り機能（ALR 機能）が備わっていない誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。そのため、助手席にチャイルドシートを取付けた際、適切に拘束できず、最悪の場合、車両衝突時にチャイルドシートの乗員が負傷するおそれがある。また、運転席においては、自動ロック付巻き取り機能（ALR 機能）が備わっている誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のシートベルトを点検し、誤った仕様のシートベルトが装着されている場合は正しい仕様の部品と交換する。

は、点検結果により交換する部品を示す。

識別：運転席の内側のシートレールに黄色のペイントを塗布する。