


リコール届出日：令和5年5月25日

リコール届出番号	外-3610	リコール開始日	令和5年5月25日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	電気コネクタ（電動クーラントポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコン用の電動クーラントポンプにおいて、内部に発生した負圧を逃がす設計が不適切なため、当該ポンプ内部の電気コネクタ部に湿気が入り、電気回路が短絡することがある。そのため、当該ポンプの作動が停止することによりアイドリング時にデフロスタ機能が低下し、そのままの状態で使用を続けると、ポンプのコネクタ部が過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動クーラントポンプを交換すると共に、コネクタを点検し、必要に応じて交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。 ・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 弊社インターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BCDDB	コンチネンタル GT	SCBCA13S7JC068649～SCBCA13S5LC075697 平成30年7月5日～令和元年11月2日	364	
	7BA-BDDDB	コンチネンタル GT コンバーチブル	SCBDA33S7KC072749～SCBDA33S5LC075554 平成31年4月1日～令和元年11月2日	48	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年7月5日～令和元年11月2日	(計412台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

改善箇所説明図

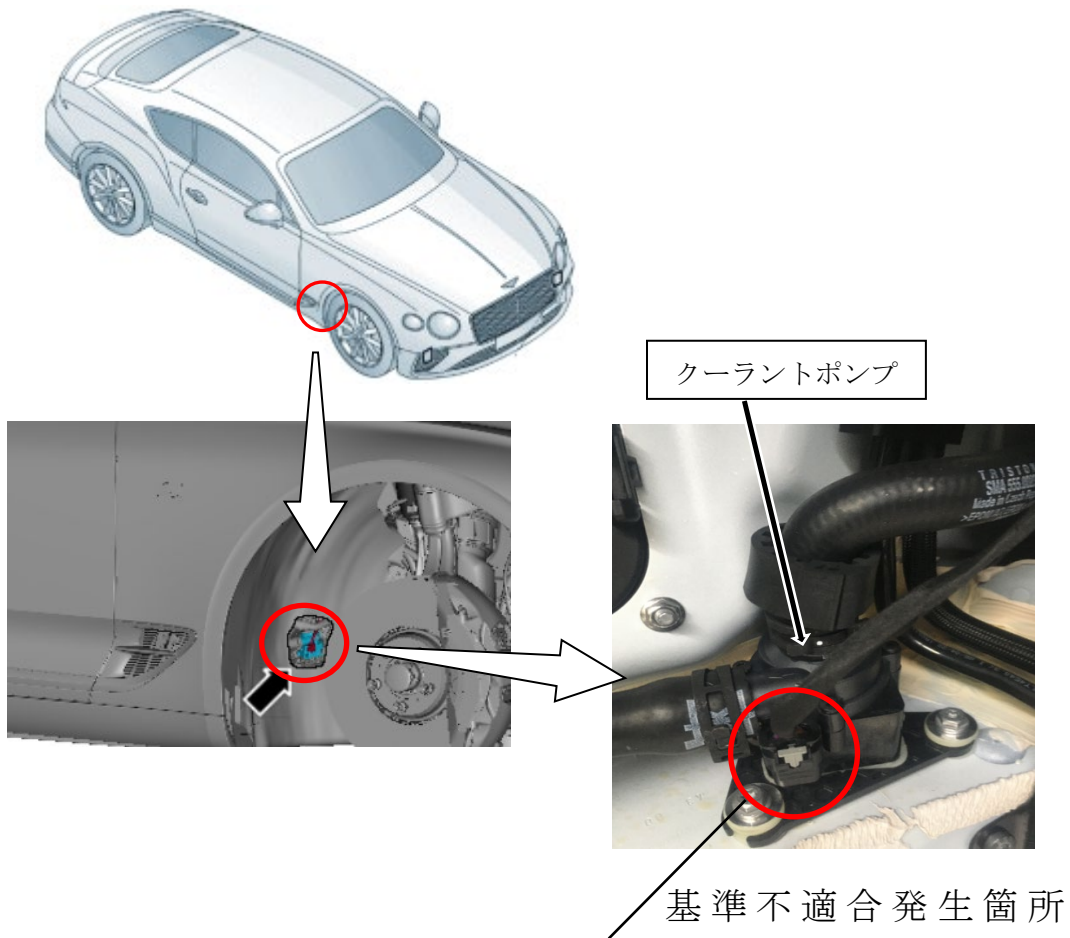

エアコン用の電動クーラントポンプにおいて、内部に発生した負圧を逃がす設計が不適切なため、当該ポンプ内部の電気コネクタ部に湿気が入り、電気回路が短絡することがある。そのため、当該ポンプの作動が停止することによりアイドリング時にデフロスタ機能が低下し、そのままの状態で使用を続けると、ポンプのコネクタ部が過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、電動クーラントポンプを交換すると共に、コネクタを点検し、必要に応じて交換する。

は交換する部品を示す。

識別：バッテリーのベンチレーションホースに白色のペイントを塗布する。